


294

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

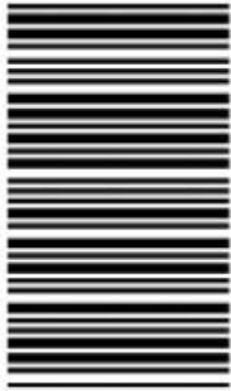

294F

صبح جمعه

۹۳/۱۲/۱۵

دفترچه شماره ۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

امام خمینی (ره)

آزمون ورودی

دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

مهندسی مواد و متالورژی (کد ۲۳۵۹)

تعداد سؤال: ۴۵

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (خواص فیزیکی و ترمودینامیک مواد، خواص مکانیکی مواد - روش‌های شناسایی و آنالیز مواد)	۴۵	۱	۴۵


این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.


اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و یا متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱- با توجه به نمودار آهن - سمنتیت ارائه شده، نمودار TTT زیر می‌تواند مربوط به فولاد با چه درصد وزنی کربن باشد؟

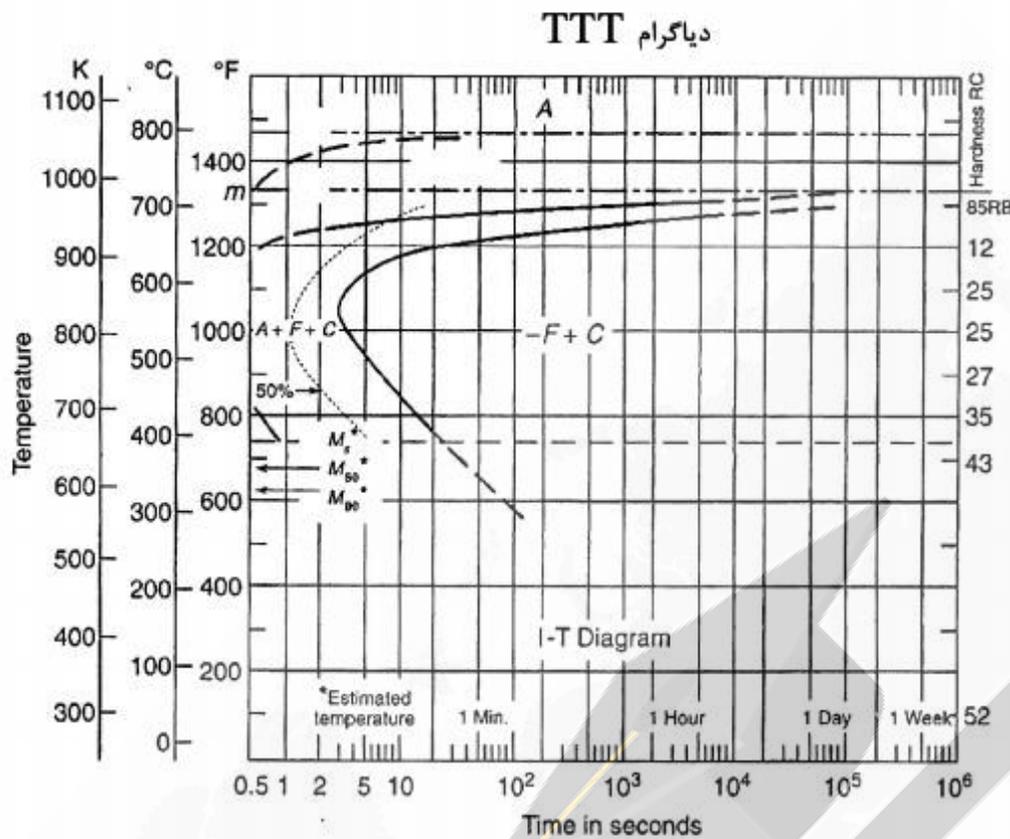

- ۰,۳ (۱)
- ۰,۶ (۲)
- ۰,۸ (۳)
- ۱,۲ (۴)

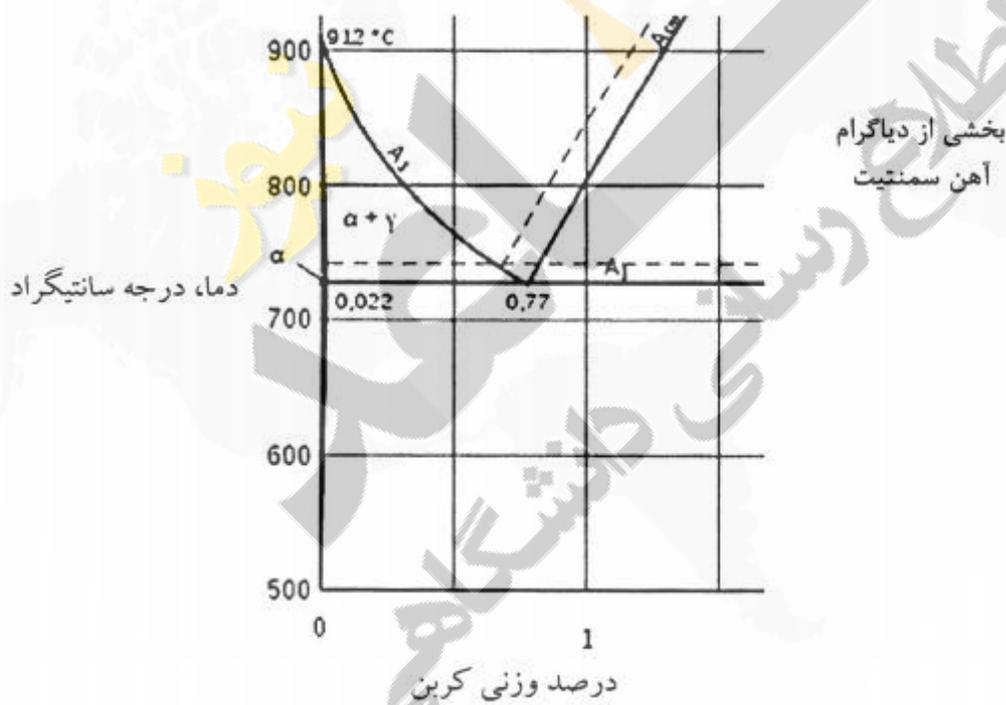

بخشی از دیاگرام آهن سمنتیت

دما، درجه سانتیگراد

درصد وزنی کربن

۲- در یک جامد یونی حاوی A و B، یون‌های B کل مواضع HCP و یون‌های A، $\frac{2}{3}$ مواضع هشت وجهی آن را اشغال کرده‌اند. فرمول شیمیایی این جامد چیست و کدام عبارت در مورد ویژگی آن صادق است؟

- (۱) A_3B_3 بدون هیچ اعواج در شبکه بلوری و با سختی مکانیکی پایین
- (۲) A_3B_3 با اندکی اعواج در شبکه بلوری و با سختی مکانیکی بالا
- (۳) A_3B_3 بدون هیچ اعواج در شبکه بلوری و با سختی مکانیکی پایین
- (۴) A_3B_3 با اندکی اعواج در شبکه بلوری و با سختی مکانیکی بالا

۳- مقطع دما ثابتی از آلیاژ Mo-Cr-Ni در دمای 1250°C در شکل زیر نشان داده شده است. درصد فازهای


σ و β در حال تعادل با همدیگر در دمای فوق در آلیاژ $\text{Mo}-20\% \text{Cr}-20\% \text{Ni}$ کدام است؟

(۱) $\% \sigma = 88$ ، $\% \beta = 12$

(۲) $\% \sigma = 75$ ، $\% \beta = 25$

(۳) $\% \sigma = 60$ ، $\% \beta = 40$

(۴) $\% \sigma = 36$ ، $\% \beta = 64$

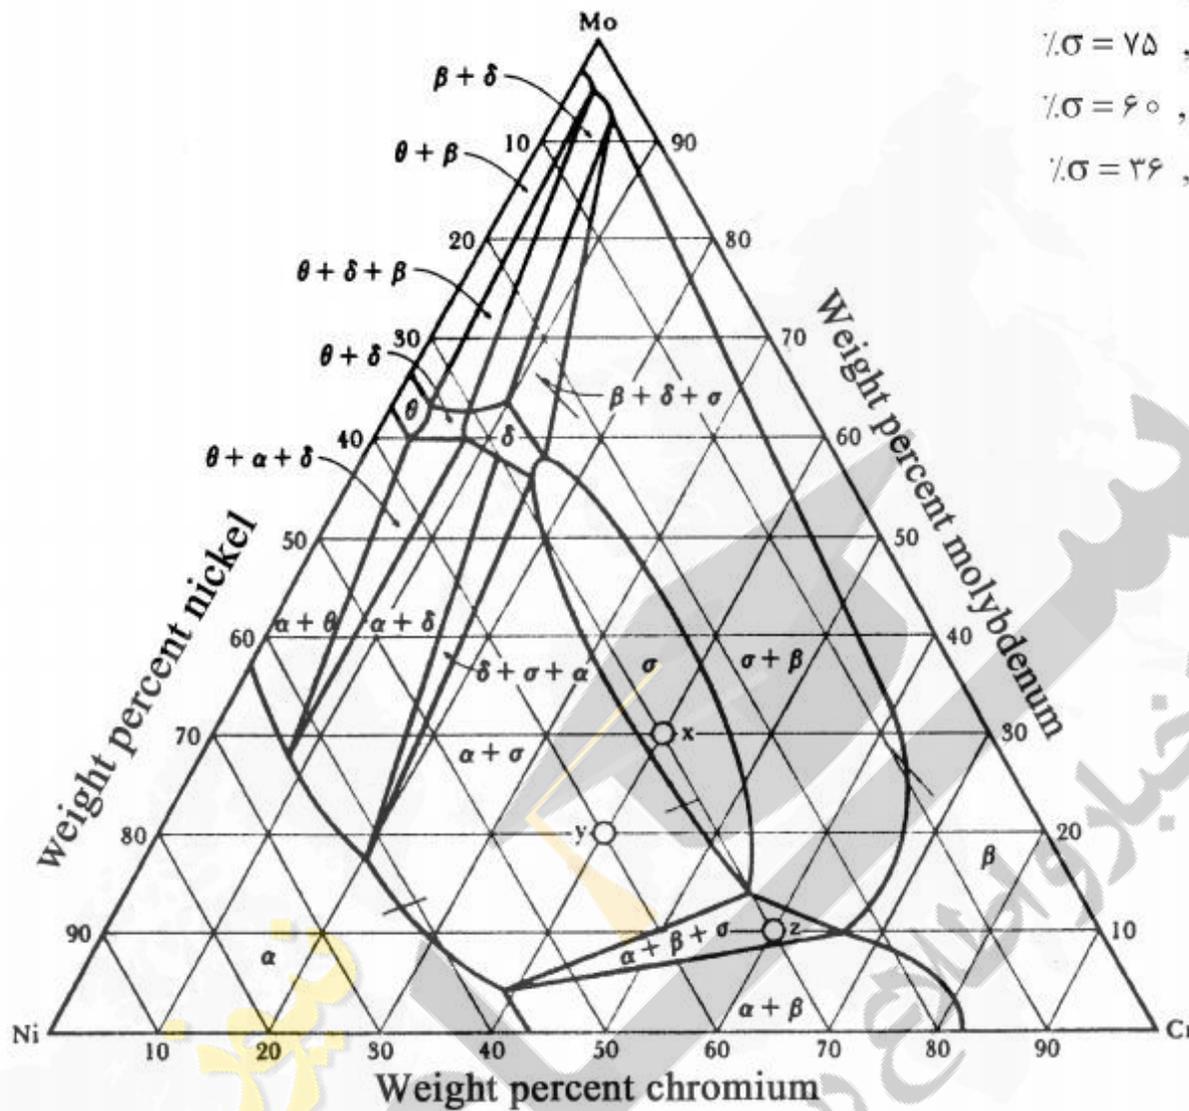

۴- آلیاژی از Fe-C در اثنای یک سرد کردن تعادلی، از دمای $723^{\circ}\text{C} + \Delta T$ در آب کوئنچ شده است. آلیاژ

تحت این شرایط حاوی 0.5% وزنی Fe_3C و 0.5% وزنی مارتنزیت می باشد. درصد کربن این آلیاژ چقدر

است؟ $(\% \text{C})_{\text{Fe}_3\text{C}} = 6.7$

(۱) 1.75

(۲) 2.75

(۳) 3.75

(۴) 4.25

۵- روش ترسیمی - گرافیکی بولتزمن - متانو که برای محاسبه \bar{D} به کار برده می شود نشان دهنده چیست؟

(۱) \bar{D} بستگی به حاصل جمع $N_A D_A$ و $N_B D_B$ دارد.


(۲) \bar{D} بستگی به نوع عنصر نفوذکننده دارد و با استفاده آن می توان \bar{D} را برای هر عنصر محاسبه کرد.

(۳) \bar{D} بستگی به دما دارد و با استفاده از این روش می توان D را در محدوده دمایی مورد نظر محاسبه کرد.

(۴) \bar{D} بستگی به ترکیب شیمیایی دارد و با استفاده از این روش می توان \bar{D} را در ترکیب شیمیایی مورد نظر

محاسبه کرد.

۶- تعداد و نوع استحاله‌های دما ثابت موجود در نمودار تعادلی Ti-Al نشان داده شده در شکل زیر کدام است؟

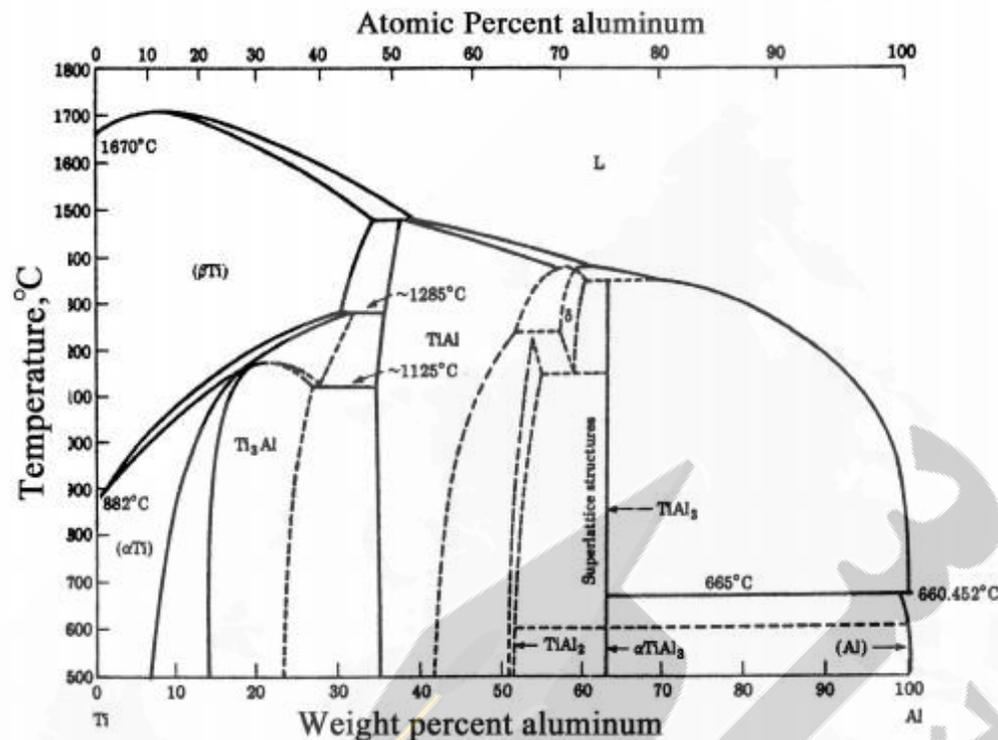

- (۱) یوتکتیکی + ۳ پریکتیکی + ۳ پریکتوئیدی + ۱ یوتکتوئیدی + ۱ آوتروپی
 (۲) ۳ پریکتیکی + ۳ پریکتوئیدی + ۲ یوتکتوئیدی + ۱ آوتروپی
 (۳) ۴ پریکتیکی + ۲ پریکتوئیدی + ۲ یوتکتوئیدی + ۱ آوتروپی
 (۴) ۴ پریکتیکی + ۲ پریکتوئیدی + ۳ یوتکتوئیدی

۷- ضریب نفوذ کربن در آهن BCC در دمای T_1 (K) برابر D_1 ($\frac{m^2}{s}$) و در دمای $2T_1$ (K) برابر $8D_1$ ($\frac{m^2}{s}$)

است. انرژی فعال‌سازی لازم جهت نفوذ اتم‌های کربن در آهن BCC در محدوده دمایی فوق برحسب $\frac{J}{mol}$


چقدر است؟ ($\frac{J}{mol K}$) (ثابت گازها) R ، $\ln 8 = 2$

- (۱) $8RT_1$
 (۲) $4RT_1$
 (۳) $2RT_1$
 (۴) RT_1




۸- اگر کسینوس زاویه تماس بین فاز جامد α و سطح اجزای مسطح فاز جامد S معلق در فاز مایع L برابر $\frac{1}{2}$ باشد، در این صورت نسبت انرژی لازم برای جوانه‌زنی ناهمگن به همگن فاز α در فاز مایع چقدر است؟

- (۱) ۰٫۲۹
 (۲) ۰٫۳۵
 (۳) ۰٫۶۵
 (۴) ۰٫۷۹


۹- یک ماده سرامیکی با فرمول $Mg_3(SiO_3)_2(OH)_2$ در دمای $1520^\circ C$ فرآوری شده است. با توجه به نمودار تعادلی $SiO_2 - MgO$ نوع فازهای موجود در دمای فوق کدام است؟

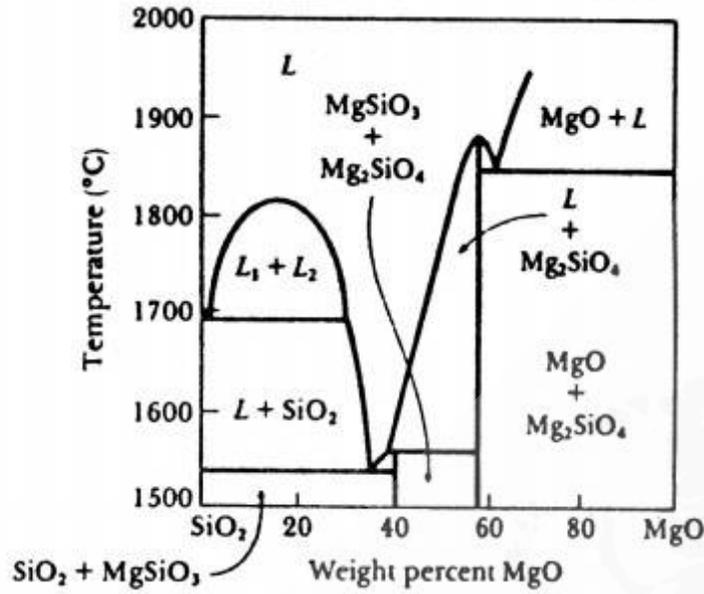

$SiO_2 = 60, MgO = 40$



۱۰- ساختمان بلوری یک ماده یونی با فرمول AB در شکل زیر نشان داده شده است. اگر شعاع یونی A و B بترتیب برابر $0.3\sqrt{3}nm$ و $0.7\sqrt{3}nm$ باشد، حجم سلول واحد این بلور برحسب nm^3 چقدر است؟

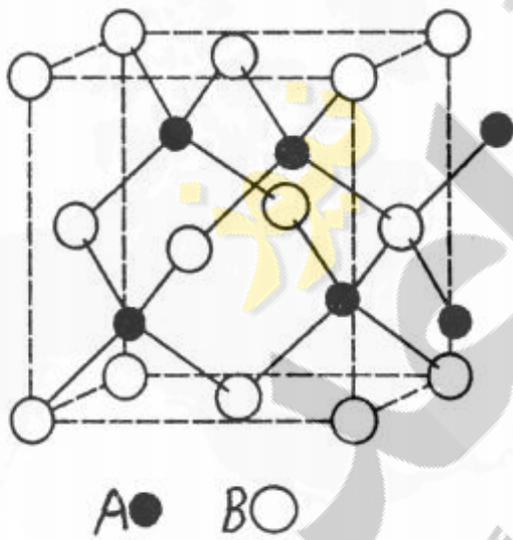

(۱) 0.512

(۲) 0.40

(۳) $0.10\sqrt{3}$

(۴) 0.064

۱۱- اگر در دمای $500K$ ، از 0.5 مول A مذاب خالص و 0.5 مول B جامدخالص یک مول محلول مذاب ایده آل ساخته شود، تغییر انرژی آزاد گیبس (ΔG) برحسب cal چقدر خواهد بود؟ می دانیم که در دمای فوق ΔG ناشی از ذوب یک مول A، $-700cal$ و ΔG ناشی از ذوب یک مول B، $+800cal$ است.

$R = 2 \frac{cal}{mol \cdot K}, \ln 2 = 0.693$

(۱) -293

(۲) $+392$

(۳) -742

(۴) $+500$

۱۲- برای سیستم A-B گرمای انحلال جزء A ($\Delta\bar{H}_A^M$) از رابطه $\Delta\bar{H}_A^M = 12000 X_B^2 X_A \frac{\text{J}}{\text{mol}}$ به دست

می‌آید. که در این جا X_A درصد مولی A می‌باشد. گرمای تشکیل یک مول محلول بر حسب $\frac{\text{J}}{\text{mol}}$ کدام است؟

$$(1) \quad 6000 X_A^2 X_B$$

$$(2) \quad -6000 X_A^2 X_B$$

$$(3) \quad 12000 X_A^2 X_B$$

$$(4) \quad -12000 X_A^2 X_B$$

۱۳- اگر μ_i پتانسیل شیمیایی جزء i در داخل محلول باشد، انرژی آزاد مولار جزئی هلمهولتز جزء i کدام مورد زیر است؟

$$(1) \quad \mu_i + p \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{T, n_j \neq i}$$

$$(2) \quad \mu_i - p \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{T, n_j \neq i}$$

$$(3) \quad \mu_i + p \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{p, n_j \neq i}$$

$$(4) \quad -\mu_i - T \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{T, n_j \neq i}$$

۱۴- برای یک آلیاژ مذاب A-B در دمای T اگر $P_A^\circ = 12 \text{ mmHg}$ و $P_B^\circ = 16 \text{ mmHg}$ باشد، کدام مورد برای ترکیب شیمیایی فاز بخار X_B صحیح است (a_A و a_B اکتیویته A و B در آلیاژ مذاب هستند)؟

$$(1) \quad \frac{3a_A + 4a_B}{3a_B}$$

$$(2) \quad \frac{a_A + 3a_B}{4a_B}$$

$$(3) \quad \frac{3a_B}{a_A + 3a_B}$$

$$(4) \quad \frac{4a_B}{3a_A + 4a_B}$$

۱۵- برای محلول دو جزئی A-B، ΔG انحلال کلی برای یک مول محلول از معادله
 $\Delta G^m(\text{cal}) = 2000 X_A X_B + 2T(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$ پیروی می‌کند. کدام یک از موارد زیر
 برای آنتالپی اضافی (H^{XS}) بر حسب cal و آنتروپی اضافی (S^{XS}) بر حسب $\frac{\text{cal}}{\text{k}}$ یک مول محلول A-B
 حاوی ۴۰ درصد مولی B صادق است؟

$$S^{XS} = 0, H^{XS} = 0 \quad (1)$$

$$S^{XS} = 0, H^{XS} = +480 \quad (2)$$

$$S^{XS} = -3, H^{XS} = -80 \quad (3)$$

$$S^{XS} = +46, H^{XS} = 1000 \quad (4)$$

۱۶- نمودار فازی سیستم Ag - Cu یوتکتیک با حلالیت محدود در حالت جامد است. در دمای T کمتر از دمای
 یوتکتیک محلول جامد α حاوی ۱۰ درصد مولی مس و محلول جامد β حاوی ۹۲ درصد مولی مس در
 تعادلند. اگر بتوان رفتار Cu در فاز α و رفتار Ag در فاز β را هنری فرض کرد، ضریب اکتیویته Cu در فاز
 α کدام است؟

$$9/2 \quad (1)$$

$$1/8 \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$0/8 \quad (4)$$

۱۷- اگر ضریب اکتیویته A برای محلول با قاعده A - B معادل $\exp\left(\frac{3800 X_B^2}{RT}\right)$ باشد، رابطه ΔH^M برای

$$R = 2 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{k}} \quad \text{آلیاژ کدام است؟}$$

$$1900 X_A X_B \quad (1)$$

$$-1900 X_A X_B \quad (2)$$

$$3800 X_A X_B \quad (3)$$

$$-3800 X_A X_B \quad (4)$$

۱۸- در اثر تحول در یک سیستم بسته به صورت هم دما از حالت ۱ به ۲، انرژی داخلی سیستم ۲۰۰ cal افزایش
 یافته و ۵۰ cal نیز کار انجام می‌شود. اگر میزان کار انجام شده برابر کار ماکزیمم و آنتروپی $0/5 \frac{\text{cal}}{\text{k}}$

افزایش یافته باشد، دمای تحول بر حسب کلون چقدر است؟

$$398 \quad (1)$$

$$500 \quad (2)$$

$$623 \quad (3)$$

$$773 \quad (4)$$

۱۹- در محلول با قاعده A - B اگر گرمای حل شدن A و B در هم از رابطه $\Delta H^M = -13500 X_A X_B$ (cal) پیروی کند. کدام یک از روابط زیر در مورد لگاریتم نپین ضریب اکتیویته جزء B ($\ln \gamma_B$) در محلول، در

$$R = 2 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \text{ دمای } 1000 \text{ K} \text{ صادق است؟}$$

$$-X_A^2 \quad (1)$$

$$X_B^2 \quad (2)$$

$$-6.75(1 - X_B)^2 \quad (3)$$

$$+13(1 - X_B)^2 \quad (4)$$

۲۰- گاز خروجی کوره‌ای ۲۰ درصد CO، ۱۰ درصد CO_۲ و ۷۰ درصد N_۲ دارد. اگر ۱۰ مول از این گاز با مقدار لازم هوا در کوره دیگری در دمای ۶۰۰°C بسوزد، دمای آدیاباتیک شعله برحسب کلون کدما یک از موارد زیر است؟ می‌دانیم که گرمای واکنش یک مول CO با اکسیژن در دمای ۶۰۰°C، -۷۰,۰۰۰ کالری و ظرفیت حرارتی (C_p) متوسط گازها $10 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ است. هوا را مخلوطی از O_۲ و N_۲ به نسبت ۲۰ درصد و ۸۰ درصد در نظر بگیرید.


$$2734 \quad (1)$$

$$1873 \quad (2)$$

$$1600 \quad (3)$$

$$1593 \quad (4)$$

۲۱- منحنی تنش - کرنش حقیقی فیزی (اصلاح نشده) به صورت زیر است. کدام عبارت در مورد این منحنی صحیح است؟

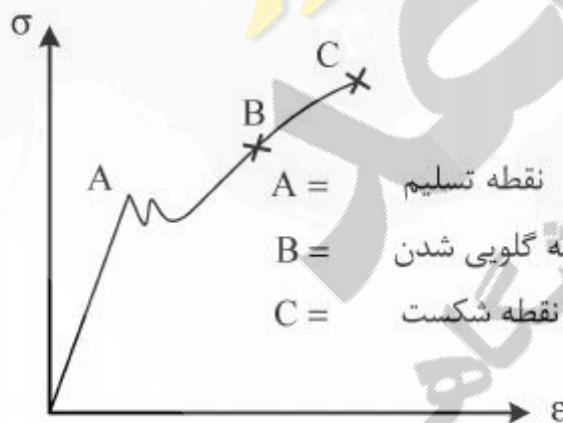

(۱) رفتار سیلان واقعی ماده را تا نقطه A نشان می‌دهد.

(۲) رفتار سیلان واقعی ماده را تا نقطه C نشان می‌دهد.

(۳) رفتار سیلان واقعی ماده را تا نقطه B نشان می‌دهد.

(۴) رفتار سیلان واقعی ماده را نشان می‌دهد.

۲۲- در اثر برخورد یک نابجایی پیچی و یک نابجایی لبه‌ای کدام یک از موارد زیر اتفاق می‌افتد؟

(۱) ایجاد یک جاگ لبه‌ای در نابجایی لبه‌ای و یک کینک لبه‌ای در نابجایی پیچی

(۲) ایجاد یک کینک لبه‌ای در نابجایی لبه‌ای و یک کینک پیچی در نابجایی پیچی

(۳) ایجاد یک جاگ لبه‌ای در نابجایی لبه‌ای و یک کینک پیچی در نابجایی پیچی

(۴) ایجاد یک کینک لبه‌ای در نابجایی لبه‌ای و یک جاگ پیچی در نابجایی پیچی

۲۳- در یک شبکه BCC در روی یک صفحه (۱۱۰) سه منبع فرانک - رید موازی با طول $L_1 > L_2 > L_3$ موجود است. اگر در این صفحه تنش برشی فرآیند، عمود بر این سه منبع اعمال شود، کدام یک از این منابع زودتر آغاز به فعالیت می‌کند؟


(۱) منبع با طول L_1

(۲) منبع با طول L_2

(۳) منبع با طول L_3

(۴) طول منبع اثری بر زود یا دیرتر فعال شدن منبع ندارد.

۲۴- با توجه به شکل زیر اندازه زاویه مرزهای فرعی (کم زاویه) از رابطه $\theta = \frac{b}{D}$ برحسب رادیان به دست می‌آید.

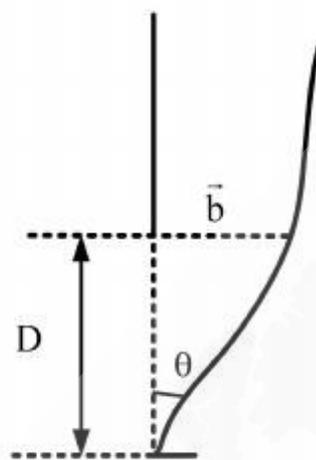

با توجه به شکل اندیس تقریبی صفحه مرزهای فرعی در سیستم FCC کدام است؟

(۱) $\{100\}$

(۲) $\{110\}$

(۳) $\{111\}$

(۴) $\{1\bar{1}1\}$

۲۵- تنش برشی نظری از رابطه $\tau_{th} = \left(\frac{G}{2\pi}\right) \cdot \frac{b}{a}$ به دست می‌آید. برای لغزش در صفحات $\{111\}$ فلزات FCC میزان تنش برشی کدام است؟

(۱) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2\pi}\right) \cdot G$

(۲) $\left(\frac{\sqrt{2}}{4\pi}\right) \cdot G$

(۳) $\left(\frac{\sqrt{6}}{2\pi}\right) \cdot G$

(۴) $\left(\frac{\sqrt{6}}{4\pi}\right) \cdot G$

۲۶- استوانه هیدرولیکی به قطر داخلی ۸ سانتی‌متر و ضخامت (t) از آلیاژی با $K_{Ic} = 23 \text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ ساخته می‌شود. اگر در سطح داخلی استوانه ترکی سطحی به عمق ۲ میلی‌متر وجود داشته باشد و تنش کاری این استوانه 115MPa باشد. حداکثر ضخامت لازم برای این که استوانه نشت قبل از شکست (leak before break) داشته باشد چند سانتی‌متر است؟

(۱) ۰٫۱

(۲) ۰٫۲

(۳) $\frac{1}{\pi}$

(۴) $\frac{4}{\pi}$

۲۷- یک مخزن تحت فشار جدار نازک به ضخامت 25mm و قطر داخلی 500 میلی‌متر دارای ترک سطحی به عمق $\frac{4}{\pi}$ میلی‌متر در سطح داخلی می‌باشد. اگر مخزن از ماده‌ای با تنش تسلیم و چقرمگی شکست 1200MPa و $110\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ ساخته شده باشد، ماکزیمم فشار قابل تحمل برحسب MPa چقدر است؟

$$\sigma_r \approx 0, \quad \sigma_\theta = \frac{Pr}{t}, \quad \sigma_L = \frac{Pr}{2t}$$

$$25\sqrt{10} \quad (1)$$

$$50\sqrt{10} \quad (2)$$

$$25 \quad (3)$$

$$50 \quad (4)$$

۲۸- بلوک مکعب مستطیل نشان داده شده در شکل به ابعاد $80 \times 80 \times 20\text{mm}$ داخل حفره‌ای با همان ابعاد از یک ورق صلب به ضخامت 20mm قرار گرفته است. تحت تنش نرمال 10MPa و با فرض بدون اصطکاک بودن سطوح تماس، تنش اعمالی برحسب MPa از طرف بلوک به دیواره A کدام است؟


$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad \left\{ \begin{array}{l} E = 40\text{GPa} \\ G = 15\text{GPa} \end{array} \right.$$

$$3,33 \quad (1)$$

$$6,66 \quad (2)$$

$$-3,33 \quad (3)$$

$$-6,66 \quad (4)$$

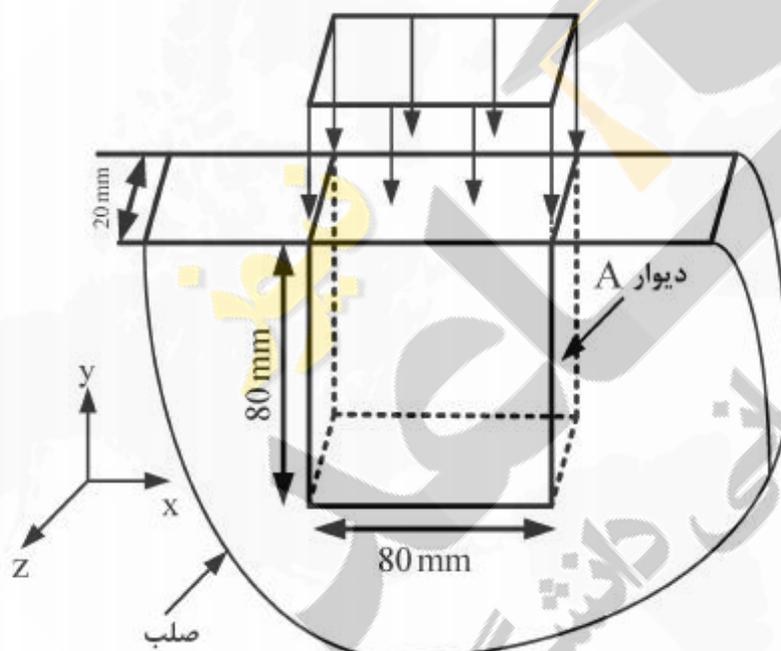

۲۹- کدام یک از موارد زیر در خصوص تأثیر افزایش دما بر رفتار تغییر شکل فلزات نادرست است؟

(۱) پدیده صعود افزایش می‌یابد.

(۲) حساسیت فلزات به تغییرات نرخ کرنش کاهش می‌یابد.

(۳) موجب وقوع پدیده پیرکرنشی دینامیک در حین آزمون کشش مواد مستعد می‌گردد.

(۴) تعداد سیستم‌های لغزش افزایش می‌یابد اما تنش لازم برای تغییر شکل کاهش می‌یابد.

۳۰- دو نابجایی لبه‌ای با بردار برگرز $\frac{a}{4}[1\bar{1}0]$ و $\frac{a}{4}[011]$ بر روی صفحات به ترتیب (۱۱۱) و $(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$ در حرکت

هستند. اگر این دو نابجائی با یکدیگر برخورد کرده ترکیب شوند، صفحه لغزش نابجائی جدید کدام است؟

(۱) (۰۱۰)

(۲) (۱۱۰)

(۳) (۱۰۰)

(۴) (۱۱۲)

۳۱- در مورد روش XRD کدام عبارت صحیح است؟

(۱) بر مبنای پراش پرتو ایکس از صفحات کریستالی استوار است. صفحات کریستالی در مواد بلوری شدت پراش بیشتر و در مواد آمورف شدت پراش ضعیف‌تری پدید می‌آورند.

(۲) بر مبنای پراش پرتو ایکس از اتم‌های موجود در شبکه کریستالی است. اگر جهات ترجیحی داشته باشند شدت پراش بیشتر و اگر بدون جهات ترجیحی باشند شدت پراش ضعیف‌تری ایجاد می‌کنند.

(۳) بر مبنای پراش پرتو ایکس از اتم‌های موجود در شبکه کریستالی است. اگر شبکه کریستالی ساده باشد تعداد خطوط پراش کمتر و اگر شبکه مرکزدار یا وجوه مرکزدار باشد تعداد خطوط پراش بیشتر می‌شود.

(۴) بر مبنای پراش پرتو ایکس از صفحات کریستالی استوار است. اگر پرتوهای پراش یافته هم فاز باشند پراش سازنده و در غیر این صورت پراش مخرب اتفاق می‌افتد.


۳۲- اگر طول خط اندازه در ریز ساختار داده شده $1,2$ سانتی‌متر باشد، بزرگنمایی این تصویر چند برابر است؟

(۱) ۱۰۰۰۰

(۲) ۲۰۰۰۰

(۳) ۳۰۰۰۰

(۴) ۴۰۰۰۰

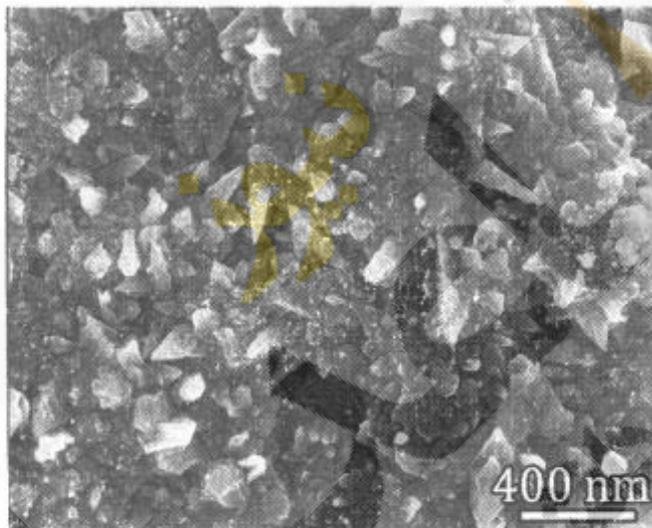

۳۳- در میکروسکوپ الکترونی روبشی، با کدام آشکارساز می‌توان وضوح بهتری از سطح خارجی نمونه مشاهده کرد؟


(۱) آشکارساز الکترون‌های برگشتی (BSE) که الکترون‌های کم انرژی را دریافت می‌کند و تصویری با عمق وضوح کم می‌سازد.

(۲) آشکارساز الکترون‌های ثانویه (SE) که الکترون‌های پر انرژی را دریافت می‌کند و تصویری با عمق وضوح زیاد می‌سازد.

(۳) آشکارساز الکترون‌های ثانویه (SE) که تمام الکترون‌ها را از عمق اثر دیده همزمان دریافت نمی‌کند و در نتیجه پراکندگی کمی دارد.

(۴) آشکارساز الکترون‌های برگشتی (BSE) که تمام الکترون‌ها را همزمان دریافت می‌کند و تصویری از کل عمق اثر دیده می‌سازد که پراکندگی زیادی دارد.

۳۴- نمونه‌ای از ژرمانیوم با سیستم طیف‌سنج توزیع انرژی (EDS) آنالیز شده و طیف زیر حاصل شده است. چه ناخالصی‌هایی در ژرمانیوم وجود دارد؟

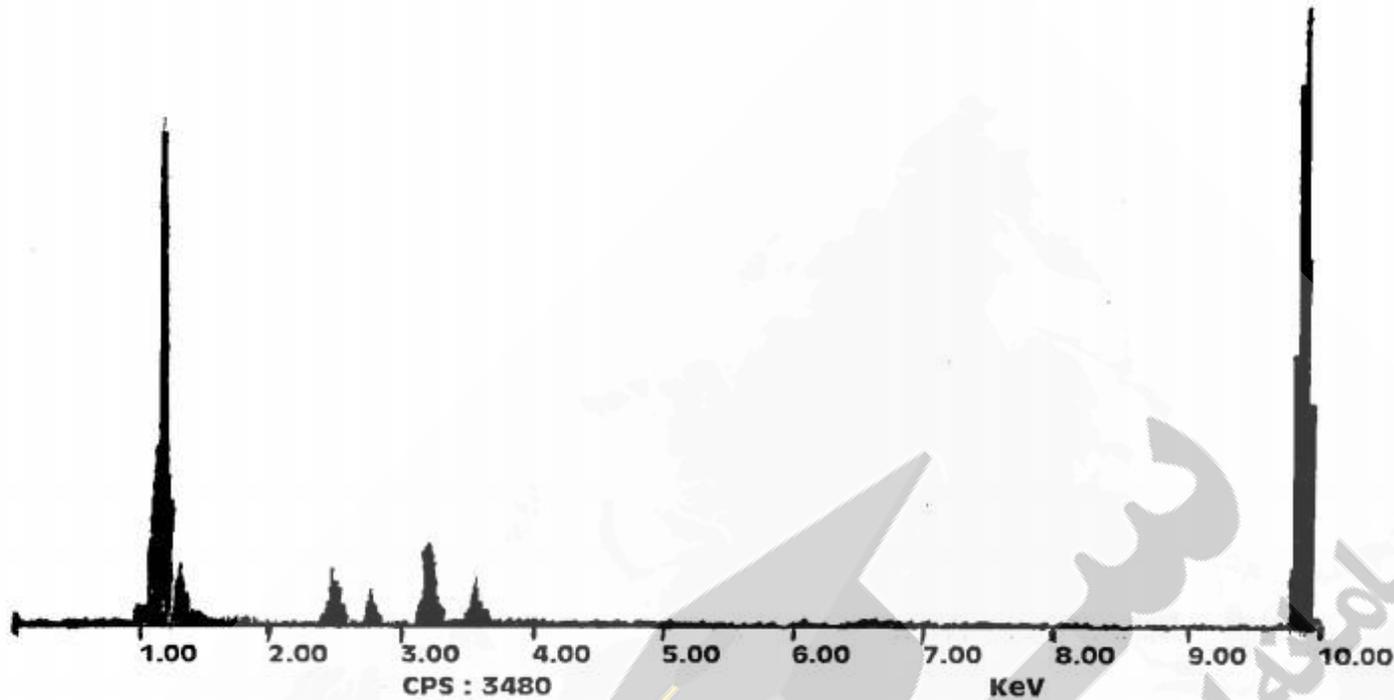

Characteristic x-ray line energies (keV)

Element	K α	K β	L α	L β	K $_{edge}$
C	0.277				0.282
Mg	1.25	1.30			1.31
Al	1.48	1.56			1.56
Si	1.74	1.84			1.84
Ti	4.51	4.93	0.452	0.458	4.96
V	4.95	5.43	0.511	0.585	5.46
Cr	5.41	5.95	0.573	0.654	5.98
Mn	5.90	6.49	0.637	0.721	6.54
Fe	6.40	7.06	0.705	0.792	7.11
Co	6.93	7.65	0.776	0.870	7.71
Ni	7.47	8.26	0.852	0.941	8.34
Cu	8.04	8.90	0.930	1.02	8.99
Zn	8.63	9.57	1.01	1.10	9.67
Ge	9.86	10.97	1.19	1.29	11.1
Mo	17.42	19.60	2.29	2.46	20.0
Ru	19.3	21.6	2.55	2.75	22.1
Ag	22.16	24.92	2.98	3.22	25.5
In	24.1	27.3	3.28	3.55	27.9
W	58.65	67.09	8.36	9.67	69.5
Au	67.89	77.78	9.66	11.40	80.7
Pb	73.88	84.70	10.50	12.54	88.0
U	96.55	110.9	13.52	17.02	115.6

(۱) روتنیوم و ایندیم

(۲) روی و روتنیوم


(۳) نقره و روی

(۴) منیزیم و ایندیم

۳۵- FESEM چیست و چه مزیتی نسبت به SEM دارد؟

- (۱) میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به تفکیک نشر میدانی است که وضوح بالایی در بزرگنمایی‌های زیاد دارد. مزیت اصلی این میکروسکوپ قابلیت آنالیز کیفی و کمی عناصر موجود در نمونه‌های فلزی است.
- (۲) میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به تفکیک نشر میدانی است که وضوح بالایی در بزرگنمایی‌های کم دارد. مزیت اصلی این میکروسکوپ عمر زیاد منبع تولید الکترون آن است که در خلاء متوسط کار می‌کند.
- (۳) میکروسکوپ الکترونی روبشی با قدرت تفکیک زیاد که در آن از انتشار سرد برای تولید الکترون استفاده شده است. مزیت اصلی این میکروسکوپ خلاء بالا و ولتاژ زیاد برای تشکیل تصویر است.
- (۴) میکروسکوپ الکترونی روبشی با قدرت تفکیک زیاد که در آن از انتشار سرد برای تولید الکترون استفاده شده است. مزیت اصلی این میکروسکوپ وضوح عالی در بزرگنمایی بالا با ولتاژ کم است.

۳۶- هر کدام از الگوهای پراش در شکل زیر (تصاویر ۱ تا ۳) نمایانگر چه حالتی از تنش در شبکه کریستالی است؟

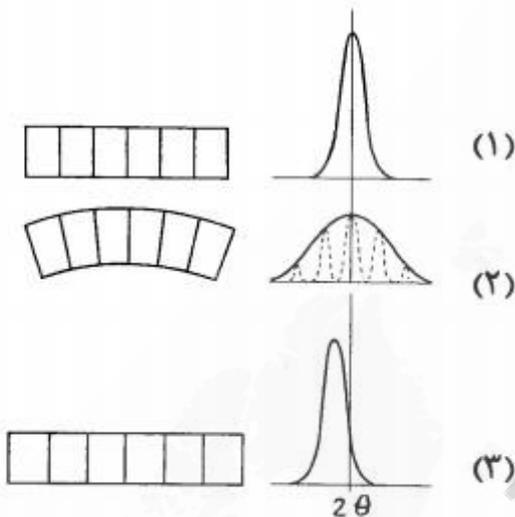

- (۱) ۱- بدون تنش، ۲- تنش غیر یکنواخت، ۳- تنش یکنواخت
 (۲) ۱- تنش یکنواخت، ۲- تنش کششی، ۳- تنش فشاری
 (۳) ۱- بدون تنش، ۲- تنش الاستیک، ۳- تنش پلاستیک
 (۴) ۱- تنش یکنواخت، ۲- تنش فشاری، ۳- تنش کششی

۳۷- کدام عبارت در مورد میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) صحیح است؟

- (۱) اطلاعات تصویری و ترکیب شیمیایی از حجم بسیار کوچکی به عمق حدود ۱ نانومتر ایجاد می‌کند، تصاویر آن به صورت الکترون ثانویه یا الکترون برگشتی ظاهر می‌شود، نابجایی و نقص‌های کریستالی را با آن می‌توان بررسی کرد زیرا شدت پراش الکترون‌ها در منطقه نقص قوی‌تر است.
- (۲) اطلاعات تصویری و ترکیب شیمیایی از حجم بسیار کوچکی به عمق حدود ۱ نانومتر ایجاد می‌کند، تصاویر آن به صورت زمینه روشن یا زمینه تاریک ظاهر می‌شود، نابجایی و نقص‌های کریستالی را با آن می‌توان بررسی کرد زیرا شدت پراش الکترون‌ها در منطقه نقص ضعیف‌تر است.
- (۳) اطلاعات تصویری و پراش از حجم بسیار کوچکی به عمق حدود ۱ میکرون ایجاد می‌کند، تصاویر آن به صورت الکترون ثانویه یا الکترون برگشتی ظاهر می‌شود، نابجایی و نقص‌های کریستالی را با آن می‌توان بررسی کرد زیرا شدت پراش الکترون‌ها در منطقه نقص قوی‌تر است.
- (۴) اطلاعات تصویری و پراش از حجم بسیار کوچکی به عمق حدود ۱ میکرون ایجاد می‌کند، تصاویر آن به صورت زمینه روشن یا زمینه تاریک ظاهر می‌شود، نابجایی و نقص‌های کریستالی را با آن می‌توان بررسی کرد زیرا شدت پراش الکترون‌ها در منطقه نقص ضعیف‌تر است.

۳۸- نمونه‌ای فلزی با شبکه مکعبی تحت پراش پرتو ایکس قرار گرفته و مقادیر $\sin^2 \theta$ برای شش خط اول، محاسبه شده است. شبکه کریستالی این نمونه کدام است؟

خط	$\sin^2 \theta$
۱	۰٫۱۴۰
۲	۰٫۱۸۵
۳	۰٫۳۶۹
۴	۰٫۵۰۳
۵	۰٫۵۴۸
۶	۰٫۷۲۶


- (۱) SC
 (۲) FCC
 (۳) DC
 (۴) BCC

۳۹- الگوهای پراش پرتو ایکس از یک نمونه پودری قبل و بعد از نانوساختار شدن در شکل دیده می‌شود. بر

مبنای رابطه شرر ($t = \frac{0.9\lambda}{B \cos \theta_B}$) اندازه کریستالی ناشی از نانوساختار شدن به طور تقریبی چند نانومتر

$\cos \theta$	θ (درجه)
۰,۹۸	۱۰
۰,۹۴	۲۰
۰,۸۷	۳۰
۰,۷۷	۴۰
۰,۶۴	۵۰
۰,۵۰	۶۰
۰,۳۴	۷۰
۰,۱۷	۸۰

است؟ طول موج پرتو ایکس ۱,۵ آنگستروم.

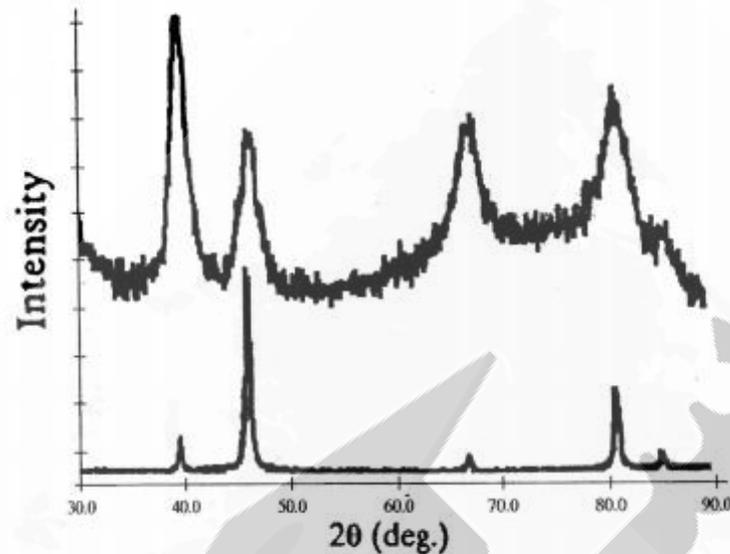


(۱) ۰,۰۵

(۲) ۰,۵

(۳) ۳

(۴) ۳۰

۴۰- قطعه‌ای فلزی که سطح آن نیتروژن دهی شده است، با طیف‌سنج تخلیه نورانی (GDOS) آنالیز شده و پروفیل غلظت عناصر به دست آمده است. کدام گزینه شرایط این نمونه را دقیق‌تر توصیف می‌کند؟

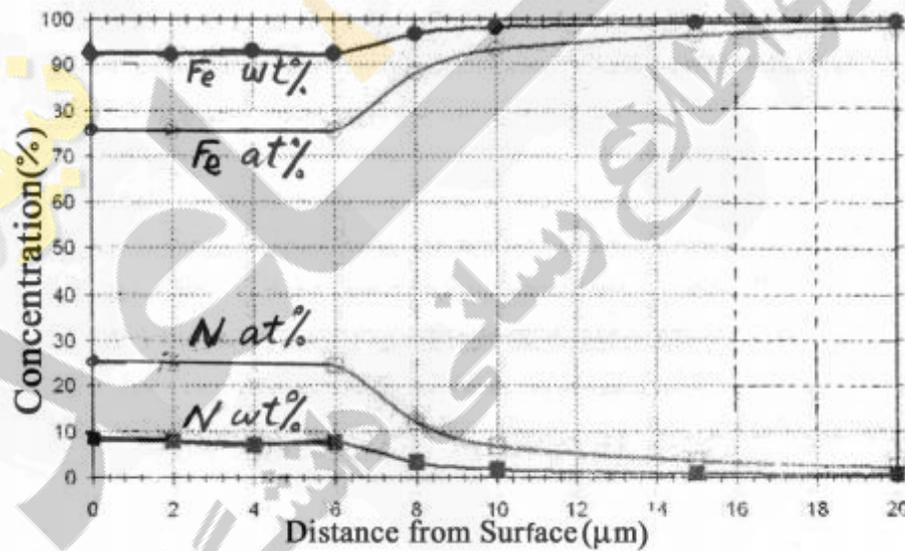

(۱) نفوذ غیر یکنواخت نیتروژن از سطح آهن تا عمق ۲۰ میکرون بطور پیوسته

(۲) نفوذ یکنواخت نیتروژن از سطح آهن تا عمق ۲۰ میکرون بطور پیوسته

(۳) یک لایه نیتریدی Fe_3N به ضخامت شش میکرون روی سطح و نفوذ نیتروژن تا عمق بیش از ۲۰ میکرون در آهن

(۴) یک لایه نیتریدی $Fe-N$ به ضخامت حدود هشت میکرون روی سطح و ۲۰ میکرون عمق نفوذ نیتروژن در آهن

۴۱- تفاوت عمده دو روش میکرو آنالیز EDS (طیف سنج توزیع انرژی) و WDS (طیف سنج توزیع طول موج) از نظر کاربرد آن ها چه است؟

- (۱) در EDS طیف انرژی عناصر یک به یک دریافت می شود و دقت اندازه گیری بیشتر است. در WDS طول موج عناصر همزمان دریافت می شود و دقت اندازه گیری تک تک عناصر کم است.
- (۲) در WDS طول موج عناصر یک به یک دریافت می شود، پیک ها تیزترند و دقت اندازه گیری بیشتر است. در EDS طیف انرژی عناصر همزمان دریافت می شود و دقت اندازه گیری تک تک عناصر کم است.
- (۳) در EDS نمونه باید مسطح باشد، طیف انرژی دریافت می شود و دقت اندازه گیری کمتر است. در WDS مسطح بودن نمونه لزومی ندارد، طیف طول موج دریافت می شود و دقت اندازه گیری بیشتر است.
- (۴) در EDS نسبت سیگنال به نویز بالاتر است و دقت اندازه گیری تک تک عناصر بیشتر است. در WDS نسبت سیگنال به نویز کمتر است و دقت اندازه گیری تک تک عناصر کمتر است.

۴۲- برای آنالیز چدن نشکن حاوی گرافیت کروی درشت با استفاده از طیف سنج نوری (کوانتومتر)، چگونه می توان درصد کربن را با دقت بیشتری اندازه گیری نمود؟

- (۱) نمونه مورد نظر را باید قبل از آنالیز در کوره ذوب مجدد و به آرامی سرد نمود تا ساختار تعادلی به دست آید.
- (۲) نمونه مورد نظر را باید قبل از آنالیز در کوره ذوب مجدد و به سرعت منجمد نمود تا چدن سفید به دست آید.
- (۳) نمونه چدن نشکن را باید به نحوی پولیش و اچ کرد که گرافیت ها در سطح برجسته باقی بمانند.
- (۴) نمونه چدن نشکن را باید به نحوی پولیش و اچ کرد که گرافیت های درشت از سطح آن زدوده شوند.
- ۴۳- برای آنالیز عنصری با پرتو ایکس (XRF) نمونه ای از فولاد آلیاژی حاوی Fe، Cr، Ni، Mn و Mo چه لامپی را باید استفاده نمود؟

عنصر	طول موج $K\alpha$	طول موج K_{edge}
Cr	۲,۲۹	۲,۰۷
Mn	۲,۱۰	۱,۸۹
Fe	۱,۹۳	۱,۷۴
Ni	۱,۶۶	۱,۴۹
Cu	۱,۵۴	۱,۳۸
Mo	۰,۷۱	۰,۶۲
W	۰,۲۱	۰,۱۸
Pt	۰,۱۸	۰,۱۶

- (۱) Cr یا Cu
 (۲) Fe یا Cu
 (۳) Mo یا W
 (۴) Pt یا W

۴۴- سطح آلومینیوم آندایز شده است و لایه ای نازک از Al_2O_3 (ضخامت حدود نیم میکرون) روی آن تشکیل یافته است. آنالیز سطح این نمونه با روش طیف سنجی الکترونی اوزه چه پیک هایی را نشان خواهد داد؟

- (۱) آلومینیوم Al_2O_3 (۲) آلومینیوم و اکسیژن (۳) آلومینیوم و اکسیژن (۴) Al_2O_3 و آلومینیوم

- ۴۵- شباهت‌ها و تفاوت‌های میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) چه است؟
- (۱) AFM در حد تفکیک نانومتری و STM در حد تفکیک اتمی است، در AFM فاصله بین نوک پروب و سطح به عنوان سیگنال عمل می‌کند و در STM جریان الکترونی تونلی سیگنال را پدید می‌آورد، ولی هر دو میکروسکوپ پروبی روبشی هستند.
- (۲) AFM میکروسکوپ پروبی روبشی و STM میکروسکوپ الکترونی روبشی است، قدرت تفکیک AFM بیشتر از STM است، ولی هر دو برای مطالعه سطوح زبر فلزی و غیر فلزی قابل استفاده هستند.
- (۳) AFM میکروسکوپ پروبی روبشی و STM میکروسکوپ الکترونی روبشی است، قدرت تفکیک STM بیشتر از AFM است، ولی هر دو برای مطالعه سطوح زبر فلزی قابل استفاده هستند.
- (۴) AFM در مقیاس نانومتری و STM در مقیاس اتمی است، AFM جریان الکترونی خطی و STM جریان الکترونی تونلی دارد، ولی هر دو میکروسکوپ پروبی روبشی هستند.

